

記者発表資料

東京都大島町における土砂災害危険箇所の緊急点検結果について

点検結果を踏まえ、関係機関と連携し、監視体制の強化などを進めてまいります

【点検目的】

10月16日に土砂災害が発生した東京都大島町の土砂災害危険箇所等(土石流危険渓流等、急傾斜地崩壊危険箇所)についてさらなる土砂災害を防止するため今後の警戒避難、応急的な対応に資することを目的に点検を行いました。

【点検期間】

平成25年10月17日から

【点検体制】

関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、九州地方整備局、国土技術政策総合研究所の各国土交通省緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)、独立行政法人土木研究所の職員により点検を実施しました。

【点検内容】

(1)点検箇所数

土石流危険渓流等 40渓流
急傾斜地崩壊危険箇所 31箇所

(2)調査内容

- ・渓流内における土砂、流木の堆積状況
- ・人家付近の斜面変状(崩壊の発生等)
- ・砂防施設の被災状況 等

【点検結果】

各箇所について点検結果、及び下記を目安に基づき『危険度』を評価しました。

A 緊急避難体制を確保するとともに緊急的な対応が必要

B 当面は警戒避難体制を強化するものとし、状況確認の上で、必要に応じ対応が必要

C 特に変化はなく緊急度は低いが、降雨状況によっては注意を要するもの

土石流危険渓流等の点検結果

急傾斜地崩壊危険箇所の点検結果

A: 5箇所

A: 3箇所

B: 9箇所

B: 4箇所

C: 26箇所

C: 24箇所

(計: 40箇所)

(計: 31箇所)

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ 横浜海事記者クラブ 東京都庁記者クラブ
神奈川県政記者クラブ 千葉県政記者クラブ 茨城県政記者クラブ 栃木県政記者クラブ
山梨県政記者クラブ 刀水記者クラブ 長野県庁会見場 長野市政記者クラブ 長野市政記者会

問い合わせ先

<緊急点検について>

国土交通省 関東地方整備局

河川部水理水文分析官 八木 裕人 (やつき ひろと)

河川部河川計画課課長補佐 安藤 詳平 (あんどう しょうへい)

048-601-3151(代表)


048-600-1335(夜間直通)

<国土交通省緊急災害対策(TEC-FORCE)について>



企画部企画課長 信田 智 (しだ さとる)

048-600-1421(災害対策室直通)

土石流危険渓流 点検箇所図

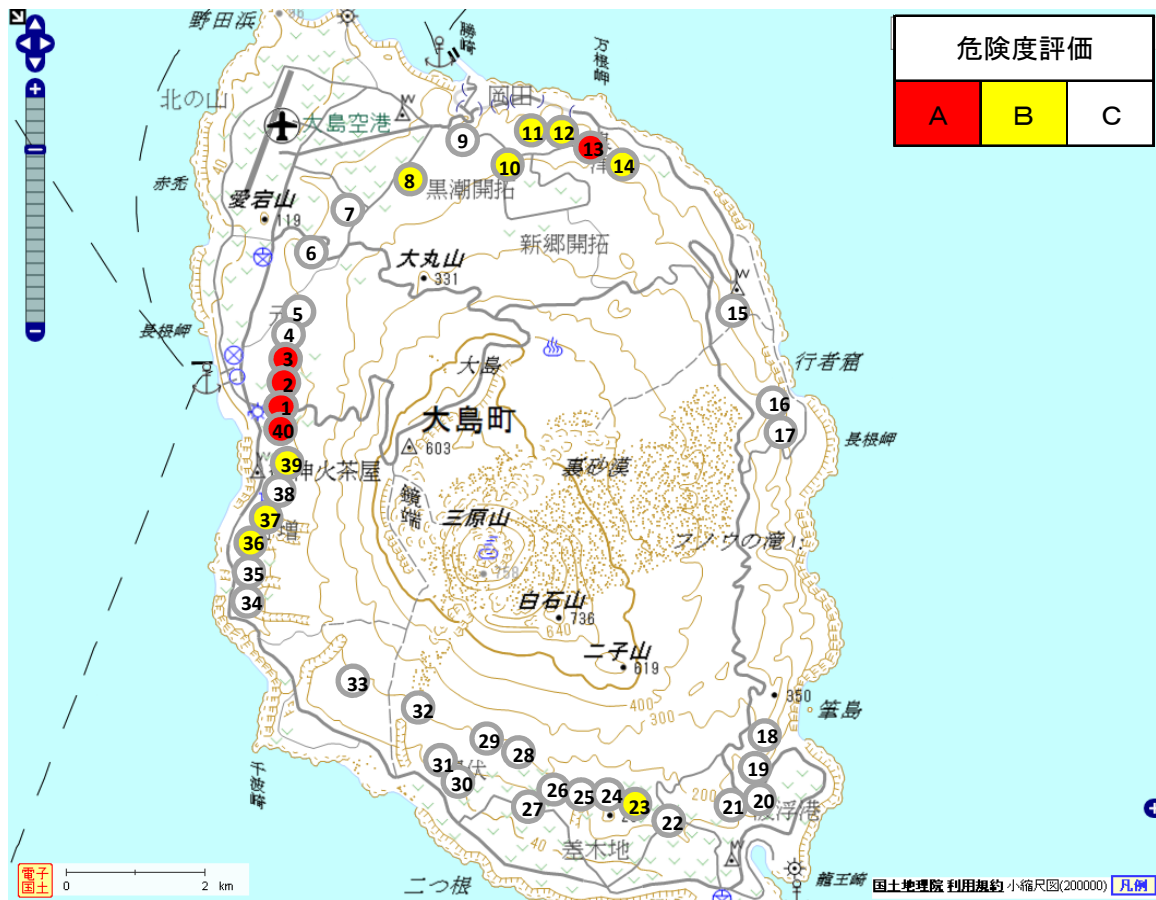

急傾斜地崩壊危険箇所 点検箇所図

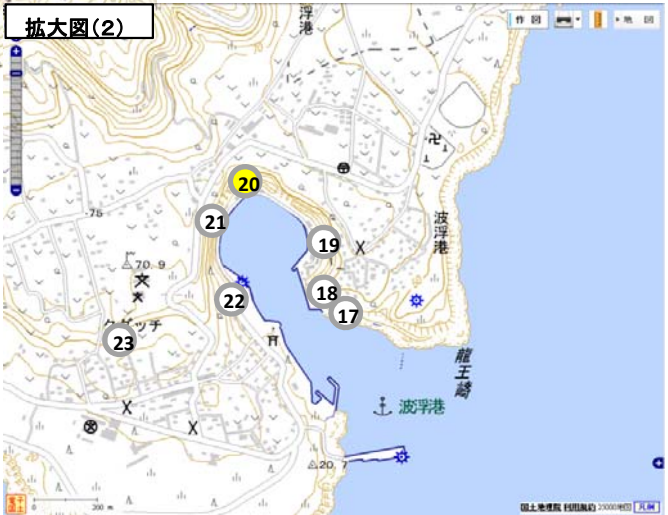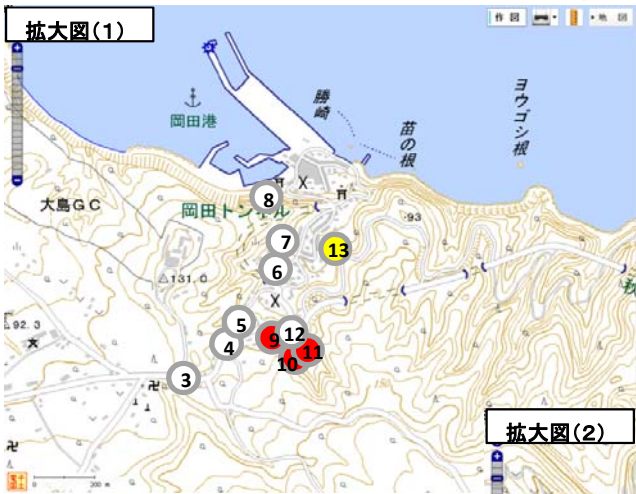

土石流危険渓流 点検箇所

	渓流番号	渓流名		渓流番号	渓流名
1	大－Ⅰ－7	八重沢	21	大－Ⅰ－1	吹上の沢
2	大－Ⅰ－8	大金沢	22	大－Ⅰ－2	
3	大－Ⅰ－9	長沢	23	大－Ⅱ－1	－
4	大－Ⅰ－101	－	24	大－Ⅱ－103	－
5	大－Ⅰ－102	－	25	大－Ⅱ－104	－
6	大－Ⅰ－10	地の岡沢	26	大－Ⅱ－7	－
7	大－Ⅰ－11	北の山沢	27	大－準－104	－
8	大－Ⅰ－12	根古沢	28	大－Ⅰ－18	滝川沢
9	大－Ⅰ－13	岡田沢	29	大－Ⅰ－3	間伏の沢
10	大－Ⅰ－14	七間沢	30	大－Ⅰ－103	－
11	大－準－101	－	31	大－Ⅰ－104	－
12	大－Ⅰ－15	川之原沢	32	大－Ⅱ－2	－
13	大－Ⅰ－16	泉津沢	33	大－準－004	－
14	大－Ⅰ－17	道下沢	34	大－Ⅰ－105	－
15	大－Ⅱ－6	－	35	大－Ⅱ－3	－
16	大－Ⅰ－19	ミミズ沢	36	大－Ⅰ－5	野増沢
17	大－準－102	－	37	大－Ⅰ－6	大宮沢
18	大－Ⅱ－101	吹上の沢	38	大－Ⅱ－4	－
19	大－準－103	－	39	大－Ⅱ－105	－
20	大－Ⅱ－102	－	40	大－Ⅱ－5	－

急傾斜地危険箇所 点検箇所

	箇所番号	位置		箇所番号	位置
1	361A2-005	元町	17	361A2-015	差木地
2	361A1-014	元町	18	361A1-002	差木地
3	361A1-012	岡田	19	361A1-003	差木地
4	361A2-001	岡田	20	361A1-018	波浮港
5	361A1-011	岡田	21	361A2-009	波浮港
6	361A1-019	岡田	22	361A1-004	差木地
7	361A1-010	岡田	23	361A1-017	差木地
8	361A1-008	岡田	24	361A2-008	差木地
9	361A1-020	岡田	25	361A1-022	差木地
10	361A2-003	岡田	26	361A2-016	差木地
11	361A2-004	岡田	27	361A2-017	差木地
12	361A2-002	岡田	28	361A1-021	野増
13	361A1-007	岡田	29	361A2-006	野増
14	361A1-013	泉津	30	361A2-018	元町
15	361A1-009	泉津	31	361A1-016	元町
16	361A2-011	泉津			

土石流危険渓流 Aランク代表例

参考

大金沢

日時: 10月17日

所見: 渓流南北から
土砂が流入。



大規模な土砂流出



流路工の状況



鋼製部に多量の流木が捕捉されている

土石流危険渓流 Aランク代表例

参考

泉津沢

日時: 10月19日



町道下の崩壊。崩壊高約H=68.0m、幅W=20.0m



河床状況。一部露岩しているが、軟弱な土砂が堆積

所見: 渓流内に10箇所程度の崩壊が見られ、
河床部に土砂が堆積。

土石流危険溪流 Bランク代表例

参考

野増沢

日時: 10月18日

所見: 流下に家屋あり。

下流に土砂が流下した
痕跡あり。



下流に流出した土砂状況



道路下の崩落状況

急傾斜地 Bランク代表例

参考

泉津地区



建物裏の斜面が崩壊し、被災している状況



山腹崩壊による神社の被災状況

日時: 10月19日

所見: 崩落により非住家が被災。傾斜地が崩落。



崩壊土砂が都道を横断し、堆積している

急傾斜地 Aランク代表例

岡田地区

日時: 10月19日～20日

被害家屋都道208号より

被害家屋全景



被害家屋被災状況



斜面下部より被災家屋側を望む



斜面下部より上部望む



斜面下部より上部望む



所見: 斜面崩壊あり家屋・道路へ土砂流出、水道施設被災。
斜面中腹に不安定土塊あり。